

Российская Федерация
Ростовская область
АДМИНИСТРАЦИЯ
города
РОСТОВА-НА-ДОНУ

ул. Большая Садовая, д.47,
г. Ростов-на-Дону, 344002

E-mail: meria@rostov-gorod.ru

www.rostov-gorod.ru

(863)244-12-22, факс (863) 240-83-67

20.02.2020 № 59.1/85

Председателю городской Думы -
главе города Ростова-на-Дону

З.В. Неярохиной

На № ----- от -----

Уважаемая Зинаида Васильевна!

В соответствии с пунктом 2 статьи 41 Устава города Ростова-на-Дону прошу вынести в порядке правотворческой инициативы на рассмотрение заседания Ростовской-на-Дону городской Думы в феврале 2020 года вопрос: О выделении средств городского бюджета по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах, в которых лифты не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» и отработали назначенный срок службы, составляющий 25 лет со дня их ввода в эксплуатацию, ранее установленного Региональной программой срока.

Докладчиком по данному вопросу определен директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону А.С. Нор-Аревян.

Приложение: 1. Проект решения на 2 л. в 1 экз.
2. Пояснительная записка на 2 л. в 1 экз.

И.о. главы Администрации
города Ростова-на-Дону

Ю.В. Овчинников

Ростовская-на-Дону городская Дума шестого созыва

РЕШЕНИЕ №

«_____» февраль 2020 года

О предоставлении субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на софинансирование мероприятий по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах города Ростова-на-Дону, проводимых за счет средств областного бюджета в 2020 году.

В соответствии с частью 2 статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» и руководствуясь статьями 39, 41 Устава города Ростова-на-Дону.

РЕШИЛА:

1. Администрации города Ростова-на-Дону: предусмотреть в бюджете города на 2020 год средства в сумме 7 775, 4 тыс. рублей на предоставление субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на софинансирование мероприятий по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах города Ростова-на-Дону, проводимых за счет средств областного бюджета в 2020 году, согласно приложению.

2. Администрации города Ростова-на-Дону разработать Положение о порядке предоставления субсидии, указанной в пункте 1 настоящего решения, до 1 июня 2020 года.


3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету города, местным налогам и сборам, муниципальной собственности (И.В. Климов) и постоянную комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию (В.Н. Левченко).

Председатель городской Думы –
глава города Ростова-на-Дону

З.В. Неярохина

 Проект решения вносит
Директор Департамента жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону

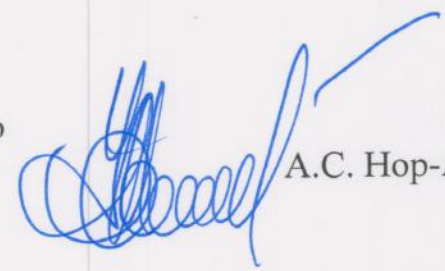 А.С. Нор-Аревян

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы Администрации
города Ростова-на-Дону

 Ю.В. Овчинников

И.о. заместителя главы Администрации
города Ростова-на-Дону
по жилищно-коммунальному хозяйству

 Ю.В. Овчинников

 Заместитель главы Администрации
города - начальник Муниципального
казначейства города Ростова-на-Дону

 Т.А. Асатрян

 Начальник правового управления Администрации
города Ростова-на-Дону

 Н.А. Зусикова

 Заместитель главы Администрации
города Ростова-на-Дону
по организационно-правовым
и кадровым вопросам

 А.Г. Новицкий

К решению Ростовской-на-Дону городской Думы
от _____ № _____ .

Перечень многоквартирных домов, по городу Ростову-на-Дону
в которых запланированы работы по замене лифтового оборудования,
отработавших нормативный срок службы в 2020 году.

№ п/п	Адрес	Количество лифтов	Общая стоимость (рублей)	Областной бюджет (рублей)	Местный бюджет (рублей)
1	пер. Крепостной, 77	3	5 677 020,00	3 565 168,56	2 111 851,44
2	ул. 18 Линия, 69	1	1 978 027,00	1 242 200,96	735 826,04
3	ул. Российская, 46а	1	1 892 340,00	1 188 389,52	703 950,48
4	ул. Таганрогская, 149,1	2	3 784 680,00	2 376 779,04	1 407 900,96
5	просп. 40-летия Победы, 96/10	1	1 892 340,00	1 188 389,52	703 950,48
6	просп. Стачки, 207/14	1	1 892 340,00	1 188 389,52	703 950,48
7	ул. Таганрогская, 96/2	2	3 784 680,00	2 376 779,04	1 407 900,96
Итого 7 МКД		11	20 901 427,00	13 126 096,16	7 775 330,84

Утверждаю:

И.о. заместителя главы Администрации
города Ростова-на-Дону
по жилищно-коммунальному хозяйству


Ю.В. Овчинников



Перечень многоквартирных домов, по городу Ростову-на-Дону в которых
запланированы работы по замене лифтового оборудования,
отработавшего нормативный срок службы
в городе Ростов-на-Дону на 2020 год

№ п/п	Адрес	Количество лифтов	Общая стоимость	ОБ	МБ
1	пер. Крепостной, 77	3	5 677 020,00	3 565 168,56	2 111 851,44
2	ул. 18 Линия, 69	1	1 978 027,00	1 242 200,96	735 826,04
3	ул. Российская, 46а	1	1 892 340,00	1 188 389,52	703 950,48
4	ул. Таганрогская, 149/1	2	3 784 680,00	2 376 779,04	1 407 900,96
5	просп. 40-летия Победы, 69/10	1	1 892 340,00	1 188 389,52	703 950,48
6	просп. Стачки, 207/14	1	1 892 340,00	1 188 389,52	703 950,48
7	ул. Таганрогская, 96/2	2	3 784 680,00	2 376 779,04	1 407 900,96
Итого 7 МКД		11	20 901 427,00	13 126 096,16	7 775 330,84

Директор департамента жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону

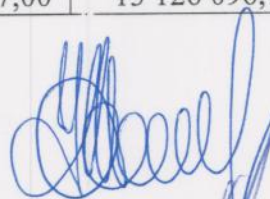

А.С. Нор-Аревян

Директор МКУ «УЖКХ» Октябрьского района
города Ростова-на-Дону



Д.А. Недилько

Директор МКУ «УЖКХ» Советского района
города Ростова-на-Дону



Г.Ю. Туркин

И.о директора МКУ «УЖКХ» Кировского района
города Ростова-на-Дону



А.В. Гришин

Директор МКУ «УЖКХ» Пролетарского района
города Ростова-на-Дону



В.С. Хаткевич

Директор МКУ «УЖКХ» Первомайского района
города Ростова-на-Дону



Г.Н. Пивоварова

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель ИЛ ООО «ИКЦ «Мысль»

С.Ю. Бабий
ФИО

«01» августа 2019 г.

Заключение

по результатам обследования лифта,
отработавшего назначенный срок службы
№ 2019-08-174

Адрес установки лифта: г. Ростов-на-Дону, пер. Крепостной, д. 77, п. 1
Заводской номер лифта: 13265

г. Ростов-на-Дону
2019 г.



Гиндорицева М.А.

1. Вводная часть

Заявление для проведения обследования лифта (заявка, договор и т.д.)	Договор № Х-027-2019 от 27.06.19 г.	
Документ по стандартизации, в соответствии с которым проведено обследование лифта	ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»	
Сведения об испытательной лаборатории (центре)		
Наименование испытательной лаборатории (ИЛ)	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-консультационный центр «Мысль»	
Адрес ИЛ	344082, г. Ростов-на-Дону, ул.Шаумяна,30, помещение 3	
Руководитель ИЛ	Бабий С.Ю.	
Телефон, факс ИЛ	8(863) 2-100-450	
Сведения об экспертах	ФИО	№ свидетельства компетентности, срок действия
Эксперт по оценке соответствия лифтов	Ефанов Н.В.	№ 16.00100.04.00000041.21 до 24.04.2021 г.
Специалист по оценке соответствия лифтов	Харченко В.Р.	№ 16.00100.07.000000113.21 до 24.04.2021 г.
Аттестат испытательной лаборатории (центра)		
№ аттестата аккредитации	RA.RU.21HE09	
Срок действия	бессрочно	
Область аккредитации	Оценка соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию, в период эксплуатации и отработавших назначенный срок службы	

2. Сведения о лифте

Назначение (в соответствии с паспортом лифта)	пассажирский
Управление (внутреннее, смешанное, наружное)	смешанное
Год изготовления	1988
Изготовитель лифта	Киевский завод лифтов и сантехизделий
Дата ввода лифта в эксплуатацию	21.02.89
Номинальная грузоподъемность, кг	320
Номинальная скорость, м/с	0.71
Число остановок	9
Высота подъема, м	22.88
Тип шахты (глухая, приставная и т.д.)	глухая
Расположение машинного помещения (верхнее, нижнее, нижнее боковое, без МП и т. д.)	верхнее
Тип привода лифта (электрический, гидравлический)	электрический
Тип привода дверей (ручной, автоматический)	автоматический

3. Сведения о владельце лифта (заявителе)

Наименование организации	ООО «УК Основатель»
Уполномоченный представитель, должность	Директор
ФИО	Берендакова Г.Н.
Телефон, факс	



Гидришва М.А.

4. Сведения о средствах измерений, использованных при проведении проверок, испытаний и измерений

№ п/п	Заводской номер	Метрологические характеристики		Дата очередной поверки	№ аттестата (свидетельство)	Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку	
		Диапазон измерения	Класс точности				
1	Вольтметр В6-32	0943	Сопротивление: от 1,00 до 9,99 Гом Испытательное напряжение от 50 до 2500 В Переменное напряжение от 40 до 700 В Классификационное напряжение от 100 до 1500 В Напряжение пробоя разрядников от 100 до 3000 В Сопротивления постоянному току от 0,01 Ом до 9,99 кОм	$\pm(0,03 \cdot R + 3 \text{ е.м.р.})$ ($U \geq 250 \text{ В}$) $\pm(0,05 \cdot R + 5 \text{ е.м.р.})$ ($U < 250 \text{ В}$) от 0 до плюс 15 % $\pm(0,05 \cdot U + 3 \text{ е.м.р.})$ В; $\pm(0,03 \cdot U + 5 \text{ е.м.р.})$ В; $\pm(0,05 \cdot U + 10 \text{ е.м.р.})$ В; $\pm(0,03 \cdot R + 3 \text{ е.м.р.})$ Ом	26.02.20	Первичная поверка	АО «НПФ «Радио-Сервис»
2	Измеритель фазовый ИФН-200	5963	(0,01-200) Ом (30-280) В	$\pm 3 \%$ $\pm 2 \%$	07.05.20	07.001721.19	ФБУ «Ростовский ЦСМ»
3	Счетчик цифровой TESTO 470	1737091	Оптический (1-99999) об/мин Механический (0,1-19999) об/мин	$\pm 0,02 \%$	21.04.20	03.003910.19	ФБУ «Ростовский ЦСМ»
4	Дозиметр TESTO 540	39076699/708	(0-99999) лк	$\pm 3 \%$	11.03.20	05.002519.19	ФБУ «Ростовский ЦСМ»
5	Штангенциркуль ШЦ-1-150	17074807	(0-150) мм	$\pm 0,1 \text{ мм}$	27.04.20	8161/10-4	ФБУ «Тульский ЦСМ»
6	Рулетка измерительная металлическая РЗУЗП	Г 3444	(0-3000) мм	Кл. точн. 3	27.02.20	1304-19	СОО НПФ ЧИЗ
7	Угломер поверочный 90° плоский УП	20170325294	100x60-90 °	Кл. точн. 2	05.03.21	05.003334.18	ФБУ «Ростовский ЦСМ»
8	Штангенрейсмас механический ШР-300	С1401200038	От 0 мм до 300 мм	$\pm 0,05 \text{ мм}$	25.03.20	05.003412.19	ФБУ «Ростовский ЦСМ»
9	Дальномер лазерный GLM 40	709402015	(0,15 – 40) м	$\pm 1,5 \text{ мм}$	12.03.20	05.002564.19	ФБУ «Ростовский ЦСМ»
10	Прибор координатный TESTO 605	41121607/706	от 5 до 95 % ОВ от -20 до +50 °С	$\pm 0,5 \text{ °С}$ $\pm 3 \%$ ОВ	25.02.20	06.001863.19	ФБУ «Ростовский ЦСМ»
11	Секундомер механический СОПир-2а-2-010	8415	(0-30) мин. (0-60) с	Кл. точн. 2	27.01.20	03.000234.19	ФБУ «Ростовский ЦСМ»
12	Акселерометр типа ВС-201	1000	Амплитудный диапазон $\pm 1,7 \text{ g}$	-	05.05.20	190506-02	СОО «ЭТМС»
13	Акселерометр типа ВС-202	1081	Амплитудный диапазон $\pm 18 \text{ g}$	-	05.05.20	190506-01	СОО «ЭТМС»
14	Регистратор сейсмический цифр. многокан ZET 648-E4	612	(50-2500) Гц от -10 до +10В (0,0007-7) В	$\pm 0,1 \text{ дБ}$ $\pm 0,01 \text{ мВ}$	05.05.20	190506-03	СОО «ЭТМС»

5. Сведения о документах, рассмотренных в процессе обследования лифта

В процессе обследования лифта рассмотрены следующие документы:

- паспорт лифта;
- установочный (монтажный) чертеж;
- принципиальная электрическая схема;

- протокол проверок, испытаний и измерений при проведении обследования лифта № ОБ-2019-08-174 от 01.08.2019 г.



Григорьева М. А.

6. Результаты обследования лифта

В процессе обследования лифта выявлены несоответствия и невыполненные требования, предъявляемые к лифту, установленные взаимосвязанными с ТР ТС 011/2011 стандартами. Перечень выявленных несоответствий и невыполненных требований, предъявляемых к лифту, установленных взаимосвязанными с ТР ТС 011/2011 стандартами приведен в Таблице 1.

Таблица 1

	Выявленные несоответствия	Обозначение нормативного документа, номер пункта
1	Не обеспечена доступность электрического устройства безопасности (кнопки «Стоп» и при открытии двери для входа в приямок и с пола приямка и соответствие его расположения установленным требованиям	ГОСТ Р 53780, 5.2.11.6
2	Отсутствие в приямке электрической розетки для подключения электрического инструмента с напряжением питания не более 254 В	ГОСТ Р 53780, 5.2.14, 5.5.6.5
3	Отсутствие в машинном помещении электрической розетки для подключения электрического инструмента с напряжением питания не более 254 В	ГОСТ Р 53780, 5.3.3.12, 5.5.6.5
4	Отсутствие на замке таблички с указанием изготовителя и идентификационного номера	ГОСТ Р 53780, 5.4.1.13.5
5	Несоответствие ключевины устройства для отпирания снаружи автоматического замка двери шахты установленным требованиям	ГОСТ Р 53780, 5.4.1.13.6, приложение А
6	Отсутствие ограждения от случайного прикосновения вращающихся элементов лебедки, которые могут быть источником опасности	ГОСТ Р 53780, 5.4.3.8, 5.4.9.10
7	Отсутствие мер по предотвращению спадания канатов, ремней или цепей с приводных и направляющих элементов	ГОСТ Р 53780, 5.4.3.9, 5.4.9.10
8	Отсутствие возможности контроля из машинного помещения нахождения кабины в зоне отпирания дверей при перемещении кабины штурвалом	ГОСТ Р 53780, 5.4.3.10, а)
9	Отсутствие автоматически действующего механического тормоза лебедки нормально замкнутого типа, соответствующего установленным требованиям	ГОСТ Р 53780, 5.4.3.12
10	Отсутствие аварийного источника питания освещения кабины с автоматической подзарядкой, способного запитывать как минимум одну лампу мощностью 1 Вт или светодиодные источники света в течение 1 ч	ГОСТ Р 53780, 5.5.6.15.2
11	Отсутствие ограждения на крыше кабины со стороны зазора между краем крыши кабины и внутренней поверхностью ограждения шахты, превышающего 300 мм	ГОСТ Р 53780, 5.4.4.3.3
12	Отсутствие в конструкции ограждения на крыше кабины поручня, обшивки пола и поперечины, расположенной на половине высоты ограждения	ГОСТ Р 53780, 5.4.4.3.3.1
13	Несоответствие высоты ограждения на крыше кабины установленным требованиям	ГОСТ Р 53780, 5.4.4.3.3.1
14	Отсутствие на крыше кабины устройства останова лифта, размыкающего цепь безопасности при ручном воздействии	ГОСТ Р 53780, 5.4.4.4, 5.5.4.22
15	Отсутствие на крыше кабины электрической розетки для подключения электрического инструмента с напряжением питания не более 254 В	ГОСТ Р 53780, 5.4.4.4, 5.5.6.5
16	Отсутствие вертикального щита на всю ширину дверного проема высотой не менее 750 мм, установленного заподлицо с передней кромкой порога	ГОСТ Р 53780, 5.4.4.5
17	Отсутствие башмаков кабины, конструкция которых исключает выход кабины из направляющих	ГОСТ Р 53780, 5.4.4.14
18	Отсутствие сведений (грузоподъемность, вместимость, изготовитель лифта, заводской номер) в кабине лифта	ГОСТ Р 53780, 5.4.4.15
19	Отсутствие башмаков противовеса, конструкция которых исключает выход противовеса из направляющих	ГОСТ Р 53780, 5.4.5.3
20	Отсутствие на ограничителе скорости указания о направлении вращения, соответствующего включению доводителей	ГОСТ Р 53780, 5.4.7.6
21	Отсутствие электрического устройства безопасности, контролирующего срабатывание ограничителя скорости и размыкающего цепь безопасности до достижения движущейся вниз кабиной скорости, при которой происходит срабатывание ограничителя скорости (или при скорости срабатывания ограничителя скорости у лифтов с номинальной скоростью не более 1,0 м/с)	ГОСТ Р 53780, 5.4.7.7, 5.5.4.20
22	Отсутствие таблички со сведениями (изготовитель, идентификационный номер буфера) на буфере	ГОСТ Р 53780, 5.4.8.4.6
23	Несоответствие защитных мер для канатопроводящих шкивов, блоков и звездочек	ГОСТ Р 53780,

КОПИЯ
ВЕРНА

11.0

18. Соответствие установленным требованиям	5.4.9.10
19. Отсутствие возможности блокировки устройства с ручным приводом для предотвращения непреднамеренного включения	ГОСТ Р 53780, 5.5.1.2
20. Отсутствие отдельных выключателей для цепей освещения помещений для размещения оборудования лифта, шахты, кабины, розеток для подключения электроинструмента	ГОСТ Р 53780, 5.5.1.4
21. Отсутствие устройства, контролирующего перегрузку кабины и предотвращающего движение кабины при размещении в ней груза массой, превышающей номинальную грузоподъемность лифта на 10 %, но не менее чем на 75 кг	ГОСТ Р 53780, 5.5.3.15
22. Отсутствие звукового и (или) светового сигнального устройства, сигнализирующего о перегрузке кабины лифта	ГОСТ Р 53780, 5.5.3.15
23. Отсутствие ремонтной телефонной или другой двусторонней связи и ее соответствие установленным требованиям	ГОСТ Р 53780, 5.5.3.17
24. Отсутствие режима «Пожарная опасность» у пассажирского лифта с автоматическим приводом дверей, обеспечивающего независимо от загрузки и направления движения возвращение ее на основной посадочный этаж здания, открытие и удержание в открытом состоянии дверей кабины и шахты, при включении лифта в этот режим	ГОСТ Р 53780, 5.5.3.22
25. Отсутствие на посту управления в кабине лифта с автоматическими дверями кнопки «Двери», нажатие на которую приводит к открыванию дверей при нахождении неподвижной кабины на уровне этажной площадки	ГОСТ Р 53780, 5.5.3.3
26. Соответствие сплошного ограждения шахты установленным требованиям (для частично огражденной шахты)	ГОСТ Р 53780, 5.2.4

6.2 В результате определения состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, выявлены дефекты, повреждения, неисправности, износ и коррозия оборудования лифта. Перечень выявленных дефектов, повреждений, неисправностей, износа и коррозии приведен в таблице 2.

Таблица 2


№№	Выявленные дефекты, повреждения, неисправности, износ, коррозия	Рекомендуемый срок устранения*
1	Изношены манжеты уплотнения редуктора лебёдки	до «01» сентября 2019 г.
2	Освещённость зон технического обслуживания оборудования в машинном помещении ниже нормы	до «01» сентября 2019 г.
3	Маркировка контактов реле, клеммных реек не читаема	до «01» сентября 2019 г.
4	Ограждение машинного помещения требует косметического ремонта	до «01» сентября 2019 г.
5	Пол в машинном помещении имеет пылеобразующее покрытие	до «01» сентября 2019 г.
6	Зазор между лицевой поверхностью дверей шахты и обвязкой 1-6, 9 эт. превышает допустимый	до «01» сентября 2019 г.
7	Износ проходных конденсаторов вводного устройства	до «01» сентября 2019 г.
8	Повышенный расход в червячной паре редуктора лебёдки	до «01» сентября 2019 г.
9	Отсутствует клеммная коробка на электродвигателе лебёдки	до «01» сентября 2019 г.
10	Отсутствует стекло в оконном проеме машинного помещения	до «01» сентября 2019 г.
11	Не укатана грузоподъемность на устройстве для подвески грузоподъемных средств	до «01» сентября 2019 г.
12	В машинном помещении установлено оборудование, не относящееся к лифту	до «01» сентября 2019 г.
13	Отсутствуют перила лестницы площадки подхода к машинному помещению	до «01» сентября 2019 г.
14	Сквозное отверстие в полу машинного помещения	до «01» сентября 2019 г.

6.3 В результате проверки функционирования устройств безопасности лифта по ГОСТ Р 53783 – 2010, В.4.1.1 – В.4.1.3 (приложение В) выявлено, что устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.

6.4 В результате испытаний лифта проведенных по ГОСТ Р 53783 – 2010, В.3.1.1, В.3.1.2 (приложение В) установлено, что лифт испытания выдержал.

6.5 Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительны.

6.6 Результаты проверки технической документации на лифт приведены в таблице 3:

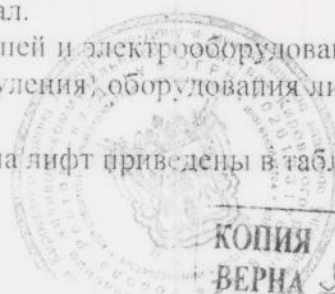

Подпись М.Н.

Наличие технической документации	Наличие технической документации	Состояние технической документации	Соответствие технической документации нормативным требованиям
Имеется	Имеется	удовлетворительное	частично не соответствует ГОСТ Р 53780
Имеется	Имеется	удовлетворительное	частично не соответствует ГОСТ Р 53780
Имеется	Имеется	удовлетворительное	соответствует
Отсутствует	Отсутствует	-	-

7. Выводы и условия возможного продления срока использования лифта

Лифт не соответствует общим требованиям безопасности, установленным Приложением 1 ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и (с учетом назначения лифта) специальным требованием безопасности, установленным разделом установленным Приложением 1 ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

Техническое состояние оборудования и металлоконструкций допускает возможность продления срока использования лифта до 15 февраля 2020 года (включительно), при соблюдении следующих условий:

1. Эксплуатация лифта по назначению и в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации;

2. Выполнения осмотров, технического обслуживания и ремонтов лифта в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации;

3. Соблюдения условий эксплуатации лифта;

4. Проведения оценки соответствия в форме периодического и частичного технического обслуживания в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53783-2010;

5. Устранения выявленных дефектов, повреждений, неисправностей, указанных в Таблице 2 настоящего заключения в рекомендованные сроки.

8. Необходимые мероприятия по обеспечению соответствия лифта требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»

Владельцу лифта в срок, не позднее 15 февраля 2020 года, рекомендуется принять решение о проведении модернизации, замены лифта или выводе лифта из эксплуатации.

В случае принятия решения о модернизации, в ходе ее выполнения, в срок, не позднее 15 февраля 2020 года, необходимо:

- устранить выявленные несоответствия, указанные в Таблице 1 настоящего заключения;


- привести в соответствие с требованиями технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» и ГОСТ Р 53780-2010 техническую документацию, указанную в Таблице 3 настоящего заключения.

9. Дополнительные рекомендации

Рекомендуется:

- устранить выявленные дефекты, повреждения, неисправности указанные в Таблице 2 настоящего заключения в рекомендованные сроки.


Эксперт

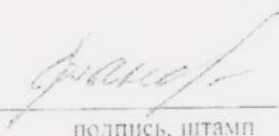
подпись, штамп



Ефанов Н.В. /
ФИО

КОПИЯ
ВЕРНА


Миходоригева М.А.



Инженерный центр в лифтовой отрасли
Центр оценки квалификации в лифтовой отрасли
Экспертная организация
Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории № RA.RU.21NE09 от 04.05.2018
www.Lift161.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель ИЛ ООО «ИКЦ «Мысль»

С.Ю. Бабий
ФИО

подпись

«01» августа 2019 г.

М.П.

**Заключение
по результатам обследования лифта,
отработавшего назначенный срок службы
№ 2019-08-175**

Адрес установки лифта: г. Ростов-на-Дону, пер. Крепостной, д. 77, п. 2
Заводской номер лифта: 13264

г. Ростов-на-Дону
2019 г.



КОПИЯ
ВЕРНА

Индорина М.А.

1. Вводная часть

Документ для проведения обследования лифта (заявка, договор и т.д.)	Договор № X-027-2019 от 27.06.19 г.	
Документ по стандартизации, в соответствии с которым проведено обследование лифта	ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»	
Сведения об испытательной лаборатории (центре)		
Наименование испытательной лаборатории (ИЛ)	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-консультационный центр «Мысль»	
Адрес ИЛ	344082, г. Ростов-на-Дону, ул.Шаумяна,30, помещение 3	
Руководитель ИЛ	Бабий С.Ю.	
Телефон, факс ИЛ	8(863) 2-100-450	
Сведения об экспертах	ФИО	№ свидетельства компетентности, срок действия
Эксперт по оценке соответствия лифтов	Ефанов Н.В.	№ 16.00100.04.00000041.21 до 24.04.2021 г.
Специалист по оценке соответствия лифтов	Харченко В.Р.	№ 16.00100.07.00000113.21 до 24.04.2021 г.
Аттестат испытательной лаборатории (центра)		
№ аттестата аккредитации	RA.RU.21HE09	
Срок действия	бессрочно	
Область аккредитации	Оценка соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию, в период эксплуатации и отработавших назначенный срок службы	

2. Сведения о лифте

Назначение (в соответствии с паспортом лифта)	пассажирский
Управление (внутреннее, смешанное, наружное)	смешанное
Год изготовления	1988
Изготовитель лифта	Киевский завод лифтов и сантехизделий
Дата ввода лифта в эксплуатацию	24.04.89
Номинальная грузоподъемность, кг	320
Номинальная скорость, м/с	0,71
Число остановок	9
Высота подъема, м	22,88
Тип шахты (глухая, приставная и т.д.)	глухая
Расположение машинного помещения (верхнее, нижнее, нижнее боковое, без МП и т. д.)	верхнее
Тип привода лифта (электрический, гидравлический)	электрический
Тип привода дверей (ручной, автоматический)	автоматический

3. Сведения о владельце лифта (заявителе)

Наименование организации	ООО «УК Основатель»
Уполномоченный представитель, должность	Директор
ФИО	Берендакова Г.Н.
Телефон, факс	

КОПИЯ
ВЕРНА

Григорьев М.А.

4. Сведения о средствах измерений, использованных при проведении проверок, испытаний и измерений

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Метрологические характеристики		Дата очередной поверки	№ аттестата (свидетельство)	Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
			Диапазон измерения	Класс точности			
1	Цифровой мультиметр HI-31	0943	Сопротивление: от 1,00 до 9,99 Гом Испытательное напряжение от 50 до 2500 В Переменное напряжение от 40 до 700 В Классификационное напряжение от 100 до 1500 В Напряжение пробоя разрядников от 100 до 3000 В Сопротивления постоянному току от 0,01 Ом до 9,99 кОм	$\pm(0,03 \cdot R + 3 \text{ е.м.р.})$ ($U \geq 250 \text{ В}$) $\pm(0,05 \cdot R + 5 \text{ е.м.р.})$ ($U < 250 \text{ В}$) от 0 до плюс 15 % $\pm(0,05 \cdot U + 3 \text{ е.м.р.})$ В; $\pm(0,03 \cdot U + 5 \text{ е.м.р.})$ В; $\pm(0,05 \cdot U + 10 \text{ е.м.р.})$ В; $\pm(0,03 \cdot R + 3 \text{ е.м.р.})$ Ом	26.02.20	Первичная поверка	АО «ННФ «Радио-Сервис»
2	Цифровой мультиметр HI-200	5963	(0,01-200) Ом (30-280) В	$\pm 3 \%$ $\pm 2 \%$	07.05.20	07.001721.19	ФБУ «Росовский ЦСМ»
3	Цифровой мультиметр TESTO 470	1737091	Оптический (1-99999) об/мин Механический (0,1-19999) об/мин	$\pm 0,02 \%$	21.04.20	03.003910.19	ФБУ «Росовский ЦСМ»
4	Цифровой мультиметр TESTO 540	39076699/708	(0-99999) дк	$\pm 3 \%$	11.03.20	05.002519.19	ФБУ «Росовский ЦСМ»
5	Штангенциркуль ШЦ-1-150	17074807	(0-150) мм	$\pm 0,1 \text{ мм}$	27.04.20	8161/10-4	ФБУ «Тульский ЦСМ»
6	Резетка измерения длины металлическая РЗУ311	Г 3444	(0-3000) мм	Кл. точн. 3	27.02.20	304-19	ООО НПЧ ЧИЗ
7	Угловой поверочный 90° плоский УП	20170325294	100x60-90°	Кл. точн. 2	05.03.21	05.003334.18	ФБУ «Росовский ЦСМ»
8	Штангенрейсмас допускаемый ШР-300	С1401200038	От 0 мм до 300 мм	$\pm 0,05 \text{ мм}$	25.03.20	05.003412.19	ФБУ «Росовский ЦСМ»
9	Дальномер лазерный GLM 40	709402015	(0,15 – 40) м	$\pm 1,5 \text{ мм}$	12.03.20	05.002564.19	ФБУ «Росовский ЦСМ»
10	Прибор комбинированный TESTO 605	41121607/706	от 5 до 95 % ОВ от -20 до +50 °С	$\pm 0,5 \text{ °С}$ $\pm 3 \%$ ОВ	25.02.20	06.001863.19	ФБУ «Росовский ЦСМ»
11	Секундомер механический СОИпр-2а-2-010	8415	(0-30) мин. (0-60) с	Кл. точн. 2	27.01.20	03.000234.19	ФБУ «Росовский ЦСМ»
12	Акселерометр типа ВС-201	1000	Амплитудный диапазон $\pm 1,7 \text{ г}$	-	05.05.20	190506-02	ООО «ЭТМС»
13	Акселерометр типа ВС-202	1081	Амплитудный диапазон $\pm 18 \text{ г}$	-	05.05.20	190506-01	ООО «ЭТМС»
14	Регистратор сейсмический цифр. многокан ZET 048-E4	612	(50-2500) Гц от -10 до +10В (0,0007-7) В	$\pm 0,1 \text{ дБ}$ $\pm 0,01 \text{ мВ}$	05.05.20	190506-03	ООО «ЭТМС»

5. Сведения о документах, рассмотренных в процессе обследования лифта

В процессе обследования лифта рассмотрены следующие документы:

- паспорт лифта;
- установочный (монтажный) чертеж;
- принципиальная электрическая схема;
- протокол проверок, испытаний и измерений при проведении обследования лифта № ОБ-2019-08-175 от 01.08.2019 г.



Андришина М.А.

6. Результаты обследования лифта

В процессе обследования лифта выявлены несоответствия и невыполненные требования, предъявляемые к лифту, установленные взаимосвязанными с ТР ТС 011/2011 стандартами. Перечень выявленных несоответствий и невыполненных требований, предъявляемых к лифту, установленных взаимосвязанными с ТР ТС 011/2011 стандартами приведен в Таблице 1.

№ п/п	Выявленные несоответствия	Обозначение нормативного документа, номер пункта
1	Не обеспечена доступность электрического устройства безопасности (кнопки «Стоп») при открытии двери для входа в приемок и с пола приемка и соответствии его расположения установленным требованиям	ГОСТ Р 53780, 5.2.11.6
2	Отсутствие в приемке электрической розетки для подключения электрического инструмента с напряжением питания не более 254 В	ГОСТ Р 53780, 5.2.14, 5.5.6.5
3	Отсутствие в машинном помещении электрической розетки для подключения электрического инструмента с напряжением питания не более 254 В	ГОСТ Р 53780, 5.3.3.12, 5.5.6.5
4	Отсутствие на замке таблички с указанием изготовителя и идентификационного номера	ГОСТ Р 53780, 5.4.1.13.5
5	Несоответствие ключевины устройства для отпирания снаружи автоматического замка двери шахты установленным требованиям	ГОСТ Р 53780, 5.4.1.13.6, приложение А
6	Отсутствие ограждения от случайного прикосновения вращающихся элементов лебедки, которые могут быть источником опасности	ГОСТ Р 53780, 5.4.3.8, 5.4.9.10
7	Отсутствие мер по предотвращению спадания канатов, ремней или цепей с приводных и направляющих элементов	ГОСТ Р 53780, 5.4.3.9, 5.4.9.10
8	Отсутствие возможности контроля из машинного помещения нахождения кабины в зоне отпирания дверей при перемещении кабины штурвалом	ГОСТ Р 53780, 5.4.3.10, а)
9	Отсутствие автоматически действующего механического тормоза лебедки нормально замкнутого типа, соответствующего установленным требованиям	ГОСТ Р 53780, 5.4.3.12
10	Отсутствие аварийного источника питания освещения кабины с автоматической подзарядкой, способного запитывать как минимум одну лампу мощностью 1 Вт или светодиодные источники света в течение 1 ч	ГОСТ Р 53780, 5.5.6.15.2
11	Отсутствие ограждения на крыше кабины со стороны зазора между краем крыши кабины и внутренней поверхностью ограждения шахты, превышающего 300 мм	ГОСТ Р 53780, 5.4.4.3.3
12	Отсутствие в конструкции ограждения на крыше кабины поручня, обшивки понизу и поперечины, расположенной на половине высоты ограждения	ГОСТ Р 53780, 5.4.4.3.3.1
13	Несоответствие высоты ограждения на крыше кабины установленным требованиям	ГОСТ Р 53780, 5.4.4.3.3.1
14	Отсутствие на крыше кабины устройства остановки лифта, размыкающего цепь безопасности при ручном воздействии	ГОСТ Р 53780, 5.4.4.4, 5.5.4.22
15	Отсутствие на крыше кабины электрической розетки для подключения электрического инструмента с напряжением питания не более 254 В	ГОСТ Р 53780, 5.4.4.4, 5.5.6.5
16	Отсутствие вертикального щита на всю ширину дверного проема высотой не менее 750 мм, установленного заподлицо с передней кромкой порога	ГОСТ Р 53780, 5.4.4.5
17	Отсутствие башмаков кабины, конструкция которых исключает выход кабины из направляющих	ГОСТ Р 53780, 5.4.4.14
18	Отсутствие сведений (грузоподъемность, вместимость, изготовитель лифта, заводской номер) в кабине лифта	ГОСТ Р 53780, 5.4.4.15
19	Отсутствие башмаков противовеса, конструкция которых исключает выход противовеса из направляющих	ГОСТ Р 53780, 5.4.5.3
20	Отсутствие на ограничителе скорости указания о направлении вращения, соответствующего включению ловителей	ГОСТ Р 53780, 5.4.7.6
21	Отсутствие электрического устройства безопасности, контролирующего срабатывание ограничителя скорости и размыкающего цепь безопасности до достижения движущейся вниз кабиной скорости, при которой происходит срабатывание ограничителя скорости (или при скорости срабатывания ограничителя скорости у лифтов с номинальной скоростью не более 1,0 м/с)	ГОСТ Р 53780, 5.4.7.7, 5.5.4.20
22	Отсутствие таблички со сведениями (изготовитель, идентификационный номер буфера) на буфере	ГОСТ Р 53780, 5.4.8.4.6
23	Несоответствие защитных мер для канатопроводящих шкивов, блоков и шестов	ГОСТ Р 53780,

КОПИЯ
ВЕРНА

Григорьева М.А.

26.	Соответствие установленным требованиям	5.4.9.10
27.	Соответствие возможности блокировки устройства с ручным приводом для предотвращения непреднамеренного включения	ГОСТ Р 53780, 5.5.3.2
28.	Соответствие отдельных выключателей для цепей освещения помещений для размещения оборудования лифта, шахты, кабины, розеток для подключения электроинструмента	ГОСТ Р 53780, 5.5.3.4
29.	Соответствие устройства, контролирующего перегрузку кабины и предотвращающего движение кабины при размещении в ней груза массой, превышающей номинальную грузоподъемность лифта на 10 %, но не менее чем на 75 кг	ГОСТ Р 53780, 5.5.3.15
30.	Соответствие звукового и (или) светового сигнального устройства, сигнализирующего о перегрузке кабины лифта	ГОСТ Р 53780, 5.5.3.15
31.	Соответствие ремонтной телефонной или другой двусторонней связи и ее соответствию установленным требованиям	ГОСТ Р 53780, 5.5.3.17
32.	Соответствие режима «Пожарная опасность» у пассажирского лифта с автоматическим приводом дверей, обеспечивающего независимо от загрузки и направления движения возвращение ее на основной посадочный этаж здания, открытие и удержание в открытом состоянии дверей кабины и шахты, при включении лифта в этот режим	ГОСТ Р 53780, 5.5.3.22
33.	Соответствие на посту управления в кабине лифта с автоматическими дверями кнопки «Двери», нажатие на которую приводит к открыванию дверей при нахождении неподвижной кабины на уровне этажной площадки	ГОСТ Р 53780, 5.5.3.3
34.	Соответствие сплошного ограждения шахты установленным требованиям (для частично разнесенной шахты)	ГОСТ Р 53780, 5.2.4

6.2 В результате определения состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, выявлены дефекты, повреждения, неисправности, износ и коррозия оборудования лифта. Перечень выявленных дефектов, повреждений, неисправностей, износа и коррозии приведен в Таблице 2.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, повреждения, неисправности, износ, коррозия	Рекомендуемый срок устранения*
1.	Изношены манжеты уплотнения редуктора лебёдки	до «01» сентября 2019 г.
2.	Освещённость зон технического обслуживания оборудования в машинном помещении ниже нормы	до «01» сентября 2019 г.
3.	Маркировка контактов реле, клеммных реек не читаема	до «01» сентября 2019 г.
4.	Ограждение машинного помещения требует косметического ремонта	до «01» сентября 2019 г.
5.	Пол в машинном помещении имеет пылеобразующее покрытие	до «01» сентября 2019 г.
6.	Зазор между лицевой поверхностью дверей шахты и обвязкой 1-5, 7-9 эт. превышает допустимый	до «01» сентября 2019 г.
7.	Отсутствуют перила лестницы площадки подхода к машинному помещению	до «01» сентября 2019 г.
8.	Отсутствует стекло в оконном проеме машинного помещения	до «01» сентября 2019 г.
9.	Не указана грузоподъёмность на устройстве для подвески грузоподъемных средств	до «01» сентября 2019 г.
10.	В машинном помещении установлено оборудование, не относящееся к лифту	до «01» сентября 2019 г.
11.	Сквозное отверстие в стене машинного помещения	до «01» сентября 2019 г.
12.	Сквозное отверстие в полу машинного помещения	до «01» сентября 2019 г.

* По дате в формате - до « » 20 г.

6.3 В результате проверки функционирования устройств безопасности лифта по ГОСТ Р 53783 – 2010, В.4.1.1 – В.4.1.3 (приложение В) выявлено, что устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.

6.4 В результате испытаний лифта проведенных по ГОСТ Р 53783 – 2010, В.3.1.1, В.3.1.2 (приложение В) установлено, что лифт испытания выдержал.

6.5 Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.

6.6 Результаты проверки технической документации на лифт приведены в таблице 3:

КОПИЯ
ВЕРНА

Индорина М.А.

Наличие технической документации	Наличие технической документации	Состояние технической документации	Соответствие технической документации нормативным требованиям
Имеется	Имеется	удовлетворительное	частично не соответствует ГОСТ Р 53780
Имеется	Имеется	удовлетворительное	частично не соответствует ГОСТ Р 53780
Имеется	Имеется	удовлетворительное	соответствует
Отсутствует	Отсутствует	-	-

7. Выводы и условия возможного продления срока использования лифта

Лифт не соответствует общим требованиям безопасности, установленным Приложением ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и (с учетом назначения лифта) специальным требованиям безопасности, установленным разделом установленным Приложением 1 ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

Техническое состояние оборудования и металлоконструкций допускает возможность продления срока использования лифта до 15 февраля 2020 года (включительно), при соблюдении следующих условий:

1. использования лифта по назначению и в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации;

2. выполнения осмотров, технического обслуживания и ремонтов лифта в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации;

3. соблюдения условий эксплуатации лифта;

4. выполнения оценки соответствия в форме периодического и частичного технического обслуживания в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53783-2010;

5. устранения выявленных дефектов, повреждений, неисправностей, указанных в Таблице 2 настоящего заключения в рекомендованные сроки.

8. Необходимые мероприятия по обеспечению соответствия лифта требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»

Владельцу лифта в срок, не позднее 15 февраля 2020 года, рекомендуется принять решение о проведении модернизации, замены лифта или выводе лифта из эксплуатации.

В случае принятия решения о модернизации, в ходе ее выполнения, в срок, не позднее 15 февраля 2020 года, необходимо:

- устранить выявленные несоответствия, указанные в Таблице 1 настоящего заключения;

- привести в соответствие с требованиями технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» и ГОСТ Р 53780-2010 техническую документацию, указанную в Таблице 3 настоящего заключения.

9. Дополнительные рекомендации

Рекомендуется:

- устранить выявленные дефекты, повреждения, неисправности, указанные в Таблице 2 настоящего заключения в рекомендованные сроки.

Эксперт

подпись, штамп



/ Ефенов И.В. /
ФИО

Игорь М. А.

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель ИЛ-ООО «ИИЦ «Мысль»

С.Ю. Бабий
ФИО

«01» августа 2019 г.

М.П.

Заключение
по результатам обследования лифта,
отработавшего назначенный срок службы
№ 2019-08-176

Адрес установки лифта: г. Ростов-на-Дону, пер. Крепостной, д. 77, п. 3
Заводской номер лифта: 13266

г. Ростов-на-Дону
2019 г.



Григорьева М.А.

1. Вводная часть

Основание для проведения обследования лифта (заявка, договор и т.п.)	Договор № Х-027-2019 от 27.06.19 г.	
Документ по стандартизации, в соответствии с которым проведено исследование лифта	ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»	
Сведения об испытательной лаборатории (центре)		
Наименование испытательной лаборатории (ИЛ)	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-консультационный центр «Мысль»	
Адрес ИЛ	344082, г. Ростов-на-Дону, ул.Шаумяна,30, помещение 3	
Руководитель ИЛ	Бабий С.Ю.	
Телефон, факс ИЛ	8(863) 2-100-450	
Сведения об экспертах	ФИО	№ свидетельства компетентности, срок действия
Эксперт по оценке соответствия лифтов	Ефанов Н.В.	№ 16.00100.04.00000041.21 до 24.04.2021 г.
Специалист по оценке соответствия лифтов	Харченко В.Р.	№ 16.00100.07.00000113.21 до 24.04.2021 г.
Аттестат испытательной лаборатории (центра)		
№ аттестата аккредитации	RA.RU.21HE09	
Срок действия	бессрочно	
Область аккредитации	Оценка соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию, в период эксплуатации и отработавших назначенный срок службы	

2. Сведения о лифте

Назначение (в соответствии с паспортом лифта)	пассажирский
Управление (внутреннее, смешанное, наружное)	смешанное
Год изготовления	1988
Изготовитель лифта	Киевский завод лифтов и сантехизделий
Дата ввода лифта в эксплуатацию	06.05.89
Номинальная грузоподъемность, кг	320
Номинальная скорость, м/с	0,71
Число остановок	9
Высота подъема, м	22,88
Тип шахты (глухая, приставная и т.д.)	глухая
Расположение машинного помещения (верхнее, нижнее, нижнее боковое, без МП и т.д.)	верхнее
Тип привода лифта (электрический, гидравлический)	электрический
Тип привода дверей (ручной, автоматический)	автоматический

3. Сведения о владельце лифта (заявителе)

Наименование организации	ООО «УК Основатель»
Уполномоченный представитель, должность	Директор
ФИО	Берендакова Е.И.
Телефон, факс	



Михайлова М.А.

4. Сведения о средствах измерений, использованных при проведении проверок, испытаний и измерений

Тип	Заводской номер	Метрологические характеристики		Дата очередной поверки	№ аттестата (свидетельство)	Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
		Диапазон измерения	Класс точности			
Мегомметр F6-32	0943	Сопротивление: от 1,00 до 9,99 Гом Испытательное напряжение от 50 до 2500 В Переменное напряжение от 40 до 700 В Классификационное напряжение от 100 до 1500 В Напряжение пробоя разрядников от 100 до 3000 В Сопротивления постоянному току от 0,01 Ом до 9,99 кОм	$\pm(0,03 \cdot R + 3 \text{ е.м.р.})$ ($U \geq 250 \text{ В}$) $\pm(0,05 \cdot R + 5 \text{ е.м.р.})$ ($U < 250 \text{ В}$) от 0 до плюс 15 % $\pm(0,05 \cdot U + 3 \text{ е.м.р.})$ В: $\pm(0,03 \cdot U + 5 \text{ е.м.р.})$ В: $\pm(0,05 \cdot U + 10 \text{ е.м.р.})$ В: $\pm(0,03 \cdot R + 3 \text{ е.м.р.})$ Ом	26.02.20	Первичная поверка	АО «НПФ «Радио-Сервис»
1 Изм. R петли фаз-нуль ИФН-200	5963	(0,01-200) Ом (30-280) В	$\pm 3 \%$ $\pm 2 \%$	07.05.20	07.001721.19	ФБУ «Ростовский ЦСМ»
2 Тахометр цифровой TESTO 470	1737091	Оптический (1-99999) об/мин Механический (0,1-19999) об/мин	$\pm 0,02 \%$	21.04.20	03.003910.19	ФБУ «Ростовский ЦСМ»
3 Люксметр TESTO 540	39076699-708	(0-99999) лк	$\pm 3 \%$	11.03.20	05.002519.19	ФБУ «Ростовский ЦСМ»
4 Штангенциркуль ШЦ-1-150	17074807	(0-150) мм	$\pm 0,1 \text{ мм}$	27.04.20	8161/10-4	ФБУ «Тульский ЦСМ»
5 Рулетка измерительная металлическая Р5У 3П	Г 3444	(0-3000) мм	Кл. точн. 3	27.02.20	1304-19	ООО НПФ ЧИЗ
6 Угольник поверочный 90° алеский УН	20170325294	100x60-90 °	Кл. точн. 2	05.03.21	05.003334.18	ФБУ «Ростовский ЦСМ»
8 Штангенрейсмас портативный ПР-300	С1401200038	От 0 мм до 300 мм	$\pm 0,05 \text{ мм}$	25.03.20	05.003412.19	ФБУ «Ростовский ЦСМ»
9 Дальномер лазерный GLM 40	709402015	(0,15 – 40) м	$\pm 1,5 \text{ мм}$	12.03.20	05.002564.19	ФБУ «Ростовский ЦСМ»
10 Прибор комбинированный TESTO 605	41121607/706	от 5 до 95 % ОВ от -20 до +50 °С	$\pm 0,5 \text{ °С}$ $\pm 3 \%$ ОВ	25.02.20	06.001863.19	ФБУ «Ростовский ЦСМ»
11 Секундомер механический СОИпр-2а-2-0-0	8415	(0-30) мин. (0-60) с	Кл. точн. 2	27.01.20	03.000234.19	ФБУ «Ростовский ЦСМ»
12 Акселерометр типа ВС-201	1000	Амплитудный диапазон $\pm 1,7 \text{ г}$	-	05.05.20	190506-02	ООО «ЭТМС»
13 Акселерометр типа ВС-202	1081	Амплитудный диапазон $\pm 18 \text{ г}$	-	05.05.20	190506-01	ООО «ЭТМС»
14 Регистратор сейсмический цифр. многокан ZET 048-E4	612	(50-2500) Гц от -10 до +10В (0,0007-7) В	$\pm 0,1 \text{ дБ}$ $\pm 0,01 \text{ мВ}$	05.05.20	190506-03	ООО «ЭТМС»

5. Сведения о документах, рассмотренных в процессе обследования лифта

В процессе обследования лифта рассмотрены следующие документы:

- паспорт лифта;
- установочный (монтажный) чертеж;
- принципиальная электрическая схема;
- протокол проверок, испытаний и измерений при проведении обследования лифта № ОБ-2019-08-176 от 01.08.2019 г.

КОПИЯ
ВЕРНА

Игорь М. А.

6. Результаты обследования лифта

6.1 В процессе обследования лифта выявлены несоответствия и невыполненные требования, предъявляемые к лифту, установленные взаимосвязанными с ТР ТС 011/2011 стандартами. Перечень выявленных несоответствий и невыполненных требований, предъявляемых к лифту, установленных взаимосвязанными с ТР ТС 011/2011 стандартами приведен в Таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Выявленные несоответствия	Обозначение нормативного документа, номер пункта
1	Не обеспечена доступность электрического устройства безопасности (кнопки «Стоп») при открытии двери для входа в приямок и с пола приямка и соответствие его расположения установленным требованиям	ГОСТ Р 53780, 5.2.11.6
2	Отсутствие в приямке электрической розетки для подключения электрического инструмента с напряжением питания не более 254 В	ГОСТ Р 53780, 5.2.14, 5.5.6.5
3	Отсутствие в машинном помещении электрической розетки для подключения электрического инструмента с напряжением питания не более 254 В	ГОСТ Р 53780, 5.3.3.12, 5.5.6.5
4	Отсутствие на замке таблички с указанием изготовителя и идентификационного номера	ГОСТ Р 53780, 5.4.1.13.5
5	Несоответствие ключевины устройства для отпирания снаружи автоматического замка двери шахты установленным требованиям	ГОСТ Р 53780, 5.4.1.13.6, приложение А
6	Отсутствие ограждения от случайного прикосновения вращающихся элементов лебедки, которые могут быть источником опасности	ГОСТ Р 53780, 5.4.3.8, 5.4.9.10
7	Отсутствие мер по предотвращению спадания канатов, ремней или цепей с приводных и направляющих элементов	ГОСТ Р 53780, 5.4.3.9, 5.4.9.10
8	Отсутствие возможности контроля из машинного помещения нахождения кабелины в зоне отпирания дверей при перемещении кабины штурвалом	ГОСТ Р 53780, 5.4.3.10, а)
9	Отсутствие автоматически действующего механического тормоза лебедки формально замкнутого типа, соответствующего установленным требованиям	ГОСТ Р 53780, 5.4.3.12
10	Отсутствие аварийного источника питания освещения кабины с автоматической подзарядкой, способного запитывать как минимум одну лампу мощностью 1 Вт или светодиодные источники света в течение 1 ч	ГОСТ Р 53780, 5.5.6.15.2
11	Отсутствие ограждения на крыше кабины со стороны зазора между краем крыши кабины и внутренней поверхностью ограждения шахты, превышающего 300 мм	ГОСТ Р 53780, 5.4.4.3.3
12	Отсутствие в конструкции ограждения на крыше кабины поручня, обшивки по низу и поперечины, расположенной на половине высоты ограждения	ГОСТ Р 53780, 5.4.4.3.3.1
13	Несоответствие высоты ограждения на крыше кабины установленным требованиям	ГОСТ Р 53780, 5.4.4.3.3.1
14	Отсутствие на крыше кабины устройства останова лифта, размыкающего цепь безопасности при ручном воздействии	ГОСТ Р 53780, 5.4.4.4, 5.5.4.22
15	Отсутствие на крыше кабины электрической розетки для подключения электрического инструмента с напряжением питания не более 254 В	ГОСТ Р 53780, 5.4.4.4, 5.5.6.5
16	Отсутствие вертикального щита на всю ширину дверного проема высотой не менее 750 мм, установленного заподлицо с передней кромкой порога	ГОСТ Р 53780, 5.4.4.5
17	Отсутствие башмаков кабины, конструкция которых исключает выход кабины из направляющих	ГОСТ Р 53780, 5.4.4.14
18	Отсутствие сведений (грузоподъемность, вместимость, изготовитель лифта, заводской номер) в кабине лифта	ГОСТ Р 53780, 5.4.4.15
19	Отсутствие башмаков противовеса, конструкция которых исключает выход противовеса из направляющих	ГОСТ Р 53780, 5.4.5.3
20	Отсутствие на ограничителе скорости указания о направлении движения, соответствующего включению доводителей	ГОСТ Р 53780, 5.4.7.6
21	Отсутствие электрического устройства безопасности, контролирующего срабатывание ограничителя скорости и размыкающего цепь безопасности до достижения движущейся вниз кабиной скорости, при которой происходит срабатывание ограничителя скорости (или при скорости срабатывания ограничителя скорости у лифтов с номинальной скоростью не более 1,0 м/с)	ГОСТ Р 53780, 5.4.7.7, 5.5.4.20
22	Отсутствие таблички со сведениями (изготовитель, идентификационный номер буфера) на буфере	ГОСТ Р 53780, 5.4.8.4.6
23	Несоответствие защитных мер для канатопроводящих шкивов, блоков и звездочек	ГОСТ Р 53780,

КОПИЯ
ВЕРНА

Гидришева М.А.

26	Отсутствие возможности блокировки устройства с ручным приводом для предотвращения непреднамеренного включения	5.4.9.10 ГОСТ Р 53780, 5.5.1.2
28	Отсутствие отдельных выключателей для цепей освещения помещений для размещения оборудования лифта, шахты, кабины, розеток для подключения электронного инструмента	ГОСТ Р 53780, 5.5.1.4
29	Отсутствие устройства, контролирующего перегрузку кабины и предотвращающего движение кабины при размещении в ней груза массой, превышающей номинальную грузоподъемность лифта на 10 %, но не менее чем на 75 кг	ГОСТ Р 53780, 5.5.3.15
27	Отсутствие звукового и (или) светового сигнального устройства, сигнализирующего о перегрузке кабины лифта	ГОСТ Р 53780, 5.5.3.15
28	Отсутствие ремонтной телефонной или другой двусторонней связи и ее соответствие установленным требованиям	ГОСТ Р 53780, 5.5.3.17
29	Отсутствие режима «Пожарная опасность» у пассажирского лифта с автоматическим приводом дверей, обеспечивающего независимо от загрузки и направления движения возвращение ее на основной посадочный этаж здания, открытие и удержание в открытом состоянии дверей кабины и шахты, при включении лифта в этот режим	ГОСТ Р 53780, 5.5.3.22
30	Отсутствие на посту управления в кабине лифта с автоматическими дверями кнопки «Двери», нажатие на которую приводит к открыванию дверей при нахождении неподвижной кабины на уровне этажной площадки	ГОСТ Р 53780, 5.5.3.3
31	Соответствие сплошного ограждения шахты установленным требованиям (для частично огражденной шахты)	ГОСТ Р 53780, 5.2.4

В результате определения состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, выявлены дефекты, повреждения, неисправности, износ и коррозия оборудования лифта. Перечень выявленных дефектов, повреждений, неисправностей, износа и коррозии приведен в Таблице 2.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, повреждения, неисправности, износ, коррозия	Рекомендуемый срок устранения*
1.	Изношены манжеты уплотнения редуктора лебедки	до «01» сентября 2019 г.
2.	Освещенность зон технического обслуживания оборудования в машинном помещении ниже нормы	до «01» сентября 2019 г.
3.	Маркировка контактов реле, клеммных реек не читаема	до «01» сентября 2019 г.
4.	Ограждение машинного помещения требует косметического ремонта	до «01» сентября 2019 г.
5.	Пол в машинном помещении имеет пылеобразующее покрытие	до «01» сентября 2019 г.
6.	Зазор между лицевой поверхностью дверей шахты и обвязкой 6,7 ат. превышает допустимый	до «01» сентября 2019 г.
7.	Отсутствуют перила лестницы площадки подхода к машинному помещению	до «01» сентября 2019 г.
8.	Отсутствует стекло в оконном проеме машинного помещения	до «01» сентября 2019 г.
9.	Не указана грузоподъемность на устройстве для подвески грузоподъемных средств	до «01» сентября 2019 г.
10.	В машинном помещении установлено оборудование, не относящееся к лифту	до «01» сентября 2019 г.
11.	Сквозное отверстие в стене машинного помещения	до «01» сентября 2019 г.
12.	Сквозное отверстие в полу машинного помещения	до «01» сентября 2019 г.
13.	Отсутствуют проходные конденсаторы вводного устройства	до «01» сентября 2019 г.

3.3 В результате проверки функционирования устройств безопасности лифта по ГОСТ Р 53783 – 2010. В.4.1.1 - В.4.1.3 (приложение В) выявлено, что устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.

3.4 В результате испытаний лифта проведенных по ГОСТ Р 53783 – 2010. В.3.1.1, В.3.1.2 (приложение В) установлено, что лифт испытания выдержал.

3.5 Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительны.

3.6 Результаты проверки технической документации на лифт приведены в таблице 3:

КОПИЯ
ВЕРНА

Григорьева М.А.

Наименование технической документации	Наличие технической документации	Состояние технической документации	Соответствие технической документации нормативным требованиям
Инструкция	Имеется	удовлетворительное	частично не соответствует ГОСТ Р 53780
Монтажный (монтажный) чертёж	Имеется	удовлетворительное	частично не соответствует ГОСТ Р 53780
Техническая электрическая схема	Имеется	удовлетворительное	соответствует
Руководство по эксплуатации	Отсутствует	-	-

Выводы и условия возможного продления срока использования лифта

Лифт не соответствует общим требованиям безопасности, установленным Приложением 1 ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и (с учетом назначения лифта) специальным требованием безопасности, установленным разделом установленным Приложением 1 ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

Техническое состояние оборудования и металлоконструкций допускает возможность продления срока использования лифта до 15 февраля 2020 года (включительно), при соблюдении следующих условий:

1. Эксплуатация лифта по назначению и в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации;

2. Проведения осмотров, технического обслуживания и ремонтов лифта в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации;

3. Соблюдения условий эксплуатации лифта;

4. Проведения оценки соответствия в форме периодического и частичного технического обслуживания в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53783-2010;

5. Устранения выявленных дефектов, повреждений, неисправностей, указанных в Таблице 2 настоящего Заключение в рекомендованные сроки.

8. Необходимые мероприятия по обеспечению соответствия лифта требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»

Владельцу лифта в срок, не позднее 15 февраля 2020 года, рекомендуется принять решение о проведении модернизации, замены лифта или выводе лифта из эксплуатации.

В случае принятия решения о модернизации, в ходе ее выполнения, в срок, не позднее 15 февраля 2020 года, необходимо:

- устранить выявленные несоответствия, указанные в Таблице 1 настоящего заключения;
- привести в соответствие с требованиями технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» и ГОСТ Р 53780-2010 техническую документацию, указанную в Таблице 3 настоящего заключения.

9. Дополнительные рекомендации

Рекомендуется:

- устранить выявленные дефекты, повреждения, неисправности указанные в Таблице 2 настоящего заключения в рекомендованные сроки.

Эксперт

С.И.Иванов
подпись, штамп

ООО ИКД "МЫСЛЬ"
ПЕЧАТ

/ Ефанов Н.В. /
ФИО

КОПИЯ
ВЕРНА

Индоричева М.А.

председателем и Каралынай Жаталы Тихоновна
ФИО собственника

секретарем общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме;

2. Об избрании счётной комиссии в составе 1 человек: Иванцова А.С.

3. Об утверждении следующего перечня работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме: замена лифтового оборудования (3 лифтов).

4. Об утверждении предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 5677020 руб.

5. Об определении сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме – в 2020 году – по видам работ: замена лифтового оборудования (3 лифтов).

6. Об определении в качестве источника финансирования капитального ремонта средства областного и местного бюджетов.

7. Об определении Стребкова М.Н. и Кабалаева М.К.
ФИО или наименование

в качестве лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

**Результаты голосования
по вопросам повестки дня:**

Слушали: Иванцова А.С. № 100
ФИО или наименование, содержание сообщения / выступления / доклада

1. По первому вопросу повестки дня предложено:

Избрать Стребкова М.Н. № 88
ФИО собственника, № квартиры

председателем и Каралыну Ж.Т. № 78
ФИО собственника, № квартиры

секретарем общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Голосовали: за – 100%, против -0% воздержались – 0%.

Решили: избрать Стребкова М.Н. председателем и Каралыну Ж.Т.
ФИО собственника, № квартиры

секретарем общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2. По второму вопросу повестки дня предложено:

Избрать счётную комиссию в составе 1 человек: Иванцова А.С.

Голосовали: за – 100%, против -0% воздержались – 0%.

Решили: избрать счётную комиссию в составе 1 человек:

Иванцова А.С. № 100
ФИО собственника, № квартиры

3. По третьему вопросу повестки дня предложено:

Утвердить следующий перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме: замена лифтового оборудования (3 лифтов).

Голосовали: за – 100%, против -0% воздержались – 0%.

Решили: утвердить следующий перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме: замена лифтового оборудования (3 лифтов).

4. По четвертому вопросу повестки дня предложено:

Утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 5677020 руб.

Голосовали: за – 100%, против -0% воздержались – 0%.

Решили: утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

5. По пятому вопросу повестки дня предложено:

Определить следующие сроки проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме: в 2020 году – по видам работ: замена лифтового оборудования (3 лифтов).

Голосовали: за – 100%, против -0% воздержались – 0%.

Решили: утвердить сроки проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме: в 2020 году – по видам работ: замена лифтового оборудования (3 лифтов).

6. По шестому вопросу повестки дня предложено:

Определить в качестве источника финансирования капитального ремонта средства областного и местного бюджетов.

Голосовали: за – 100%, против -0% воздержались – 0%.

Решили: определить в качестве источника финансирования капитального ремонта средства областного и местного бюджетов.

7. По седьмому вопросу повестки дня предложено:

Определить Стребкова М.Н. и Кавелашвили М.К.
ФИО или наименование, № квартиры

в качестве лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

Голосовали: за – 100%, против - 0% воздержались – 0%.

Решили: определить Стребкова М.Н. и Кавелашвили М.К.
ФИО или наименование, № квартиры

в качестве лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

Приложения:

1. Копия листа голосования собственников (представителей собственников) помещений в многоквартирном доме - на 6 листах.

Председатель общего собрания [подпись] / Стребков М.Н. (кв. № 28),
подпись ФИО

Секретарь общего собрания [подпись] / Королева (кв. № 4)
подпись ФИО

Члены счетной комиссии: [подпись] / Чваренца (кв. № 100)
подпись ФИО

/ (кв. №)
подпись ФИО

/ (кв. №)
подпись ФИО

Все приложения к протоколу должны быть прошиты и пронумерованы. Сшив должен быть заверен подписями председателя и секретаря общего собрания, а в случае избрания счетной комиссии – членами счетной комиссии.

КОПИЯ
БЕРНА
ДИРЕКТОР
БЕРЕНДАНОВА Г.Н.

Протокол №2

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул.18 линия, д.69, проведенного в форме совместного присутствия (в очной форме)

г. Ростов-на-Дону

«15» 02 2020 г.

Вид собрания: внеочередное. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится по инициативе:

Томгаровой Т. В. кв. №9

Общая площадь многоквартирного дома - 2293 кв.м.

Общая площадь жилых помещений - 2121,4 кв.м, в том числе площадь жилых помещений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, - _____ кв.м.

Общая площадь нежилых помещений, 113 кв.м. В том числе площадь нежилых помещений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, - _____ кв.м.

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме (с учетом общей площади жилых и нежилых помещений) - 2293 кв.м

Присутствовали:

1. Собственники помещений в многоквартирном доме, их представителей согласно листу голосования (приложение №1);

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании, - 1239,4 кв.м. (54,05%)

Кворум - имеется
имеется/не имеется

Общее собрание собственников помещений - правомочно
правомочно/не правомочно

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Томгаровой Т. В. кв.№ 9
председателем и Подписанной Т. В. кв.№ 8
секретарем общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме;

2. Об утверждении следующего перечня работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:
Капитальный ремонт — лифтовое оборудование; замена лифтового оборудования.

3. Об утверждении предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме: замена лифтового оборудования на сумму 1978027,00 рублей;

4. Об определении Трашкова И. А. собственника кв.№ 10 контактный номер телефона: 8 928 603 2261 в качестве лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу повестки дня ПРЕДЛОЖЕНО:

Избрать Тенчарову Т.В. кв. № 19 председателем и Портисейкину Е.И. кв. № 8 секретарем общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Слушали: Сурмайтес С.В.
ФИО или наименование, содержание сообщения\выступления\доклада

Голосовали: за - 100 %, против - 0 %, воздержались - 0 %.

Решили: избрать Тенчарову Т.В. кв. № 19 председателем и секретарем Портисейкину Е.И. кв. № 8

2. По второму вопросу повестки дня предложено:

Утвердить следующий перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме: Капитальный ремонт лифтового оборудования : замена лифтового оборудования МКД.

Слушали: Щитковскую Е. о необходимости проведения капитального ремонта лифтового оборудования.

Голосовали: за - 100 %, против - 0 %, воздержались - 0 %.

Решили: утвердить следующий перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме: замена лифтового оборудования МКД.

3. По третьему вопросу повестки дня предложено:

Утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (замена лифтового оборудования) на сумму 1978027 рублей.

Слушали: Щитковскую Е.

Голосовали: за - 100 %, против - 0 %, воздержались - 0 %.

Решили: утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по замене лифтового оборудования на сумму 1978027 рублей.

4. По четвертому вопросу повестки дня предложено:

Определить Ирхиссу Н.А. кв. 10 контактный номер телефона: 8 9286032261 в качестве лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

Слушали: Тенчарову Т.В.

Голосовали: за - 100 %, против - 0 %, воздержались - 0 %.

Решили: Определить Ирхиссу Н.А. кв. 10 контактный номер телефона: 8 9286032261 в качестве лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

Приложения:

1. Копия листа голосования собственников (представителей собственников) помещений в многоквартирном доме — на 19 листах.

2. Копия сообщения о проведении общего собрания собственников помещений — на 1 листах.

Председатель общего собрания: Тенчарова Т.В.

Секретарь общего собрания: Портисейкина Е.И.

подпись

ФИО



344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 74б; т./ф.: (863) 200-65-41.
ИНН: 6161039673, КПП: 616501001. e-mail: dc_lift@mail.ru;
Аттестат аккредитации ИЛ № РОСС RU.0001.21ЛХ94
срок действия до 02.12. 2018 г.

Заключение № 2018/О-4766 МЭ

**по результатам оценки соответствия лифта
отработавшего назначенный срок службы**

**Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Российская, 46а.
Идентификационный номер лифта: зав. №4766 МЭ**

«Утверждаю»
Руководитель
испытательной лаборатории
ООО «ДЦ «Лифт»

М.П.



/С.А. Сербинос/

30 марта 2018 г.

г. Ростов-на-Дону
2018 г.



КОПИЯ ВЕРНА

С.А. Сербинос
28.04.2020

1. Вводная часть

Основания для проведения обследования		Договор №24Э-ОС-17 от 13 декабря 2017 г с ТСЖ «Юбилейный-2»	
Сведения об испытательной лаборатории			
Наименования испытательной лаборатории	Испытательная лаборатория ООО «ДЦ «Лифт»		
Адрес	344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 74 «Б»		
Руководитель	Сербинос С.А.		
Телефон, факс	(863) 200-65-37; 200-65-41.		
Сведения о специалистах	Ф.И.О.	Квалификации	Номер сертификата
Эксперты	Неклесов Виталий Савельевич	Эксперт по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности.	Сертификат компетентности эксперта № РООС. RU.0001-16.002-16.001-00632 срок действия до 29 мая 2018г.
Аттестат об аккредитации испытательной лаборатории			
№ аттестата об аккредитации	РОСС RU.0001.21ЛХ94		
Срок действия	до 02.12. 2018 г.		

2. Краткая техническая характеристика и назначение лифта

Назначение лифта (пассажирский, грузовой, больничный)	пассажирский
Завод- изготовитель	Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод
Заводской №	4766МЭ
Год изготовления	1978г.
Дата ввода лифта в эксплуатацию	-----
Расположение машинного помещения (верхнее, нижнее)	верхнее
Тип шахты (глухая, металлотетчатая, приставная и т.д.)	глухая
Краткая техническая характеристика лифта	
Номинальная грузоподъемность, кг	320 кг
Номинальная скорость, м/с	0,71 м/с
Число остановок (этажей)	9
Высота подъема, м	22,4
Привод лифта (электрический, гидравлический и т.п.)	электрический
Привод дверей (автоматический, ручной и т.п.)	автоматический

3. Данные о заявителе.

Наименование	ТСЖ «Юбилейный-2»
Уполномоченный представитель, должность	
Ф.И.О.	
Адрес, телефон, факс	Ростов-на-Дону, ул. Российская, 46а.



КОПИЯ ВЕРНА

Михаил 28.01.2018

1. Вводная часть

Основания для проведения обследования		Договор №24Э-ОС-17 от 13 декабря 2017 г с ТСЖ «Юбилейный-2»	
Сведения об испытательной лаборатории			
Наименования испытательной лаборатории		Испытательная лаборатория ООО «ДЦ «Лифт»	
Адрес		344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 74 «Б»	
Руководитель		Сербинос С.А.	
Телефон, факс		(863) 200-65-37; 200-65-41.	
Сведения о специалистах		Ф.И.О.	Квалификации
Эксперты		Неклесов Виталий Савельевич	Эксперт по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности.
			Номер сертификата
			Сертификат компетентности эксперта № РООС. RU.0001-16.002- 16.001-00632 срок действия до 29 мая 2018г.
Аттестат об аккредитации испытательной лаборатории			
№ аттестата об аккредитации		РООС RU.0001.21ЛХ94	
Срок действия		до 02.12. 2018 г.	


2. Краткая техническая характеристика и назначение лифта

Назначение лифта (пассажирский, грузовой, больничный)	пассажирский
Завод- изготовитель	Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод
Заводской №	4766МЭ
Год изготовления	1978г.
Дата ввода лифта в эксплуатацию	-----
Расположение машинного помещения (верхнее, нижнее)	верхнее
Тип шахты (глухая, металлосетчатая, приставная и т.д.	глухая
Краткая техническая характеристика лифта	
Номинальная грузоподъемность, кг	320 кг
Номинальная скорость, м/с	0,71 м/с
Число остановок (этажей)	9
Высота подъема, м	22,4
Привод лифта (электрический, гидравлический и т.п.)	электрический
Привод дверей (автоматический, ручной и т.п.)	автоматический

3. Данные о заявителе.

Наименование	ТСЖ «Юбилейный-2»
Уполномоченный представитель, должность	
Ф.И.О.	
Адрес, телефон, факс	Ростов-на-Дону, ул. Российская, 46а.

КОПИЯ ВЕРНА

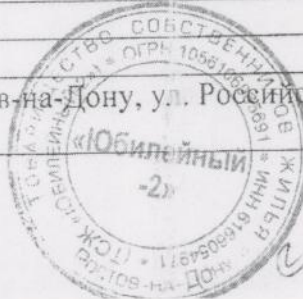

КОПИЯ ВЕРНА

May 28. 01. 2000.